










LEGENDE:

-  REPRISE DE PIERRE DE PAREMENT
-  RESTAURATION DES BAIES PAR DE LA PIERRE DE TAILLE
-  NETTOYAGE - PAREMENT ET ENCADREMENTS
-  REJOINTOIEMENT YC NETTOYAGE
-  ENDUIT

-  DEFORMATIONS
-  REMPLACEMENT DE GOUTTIERE / DESCENTE D'EP
-  INJECTION DE COULIS AU NIVEAU DES FISSURES

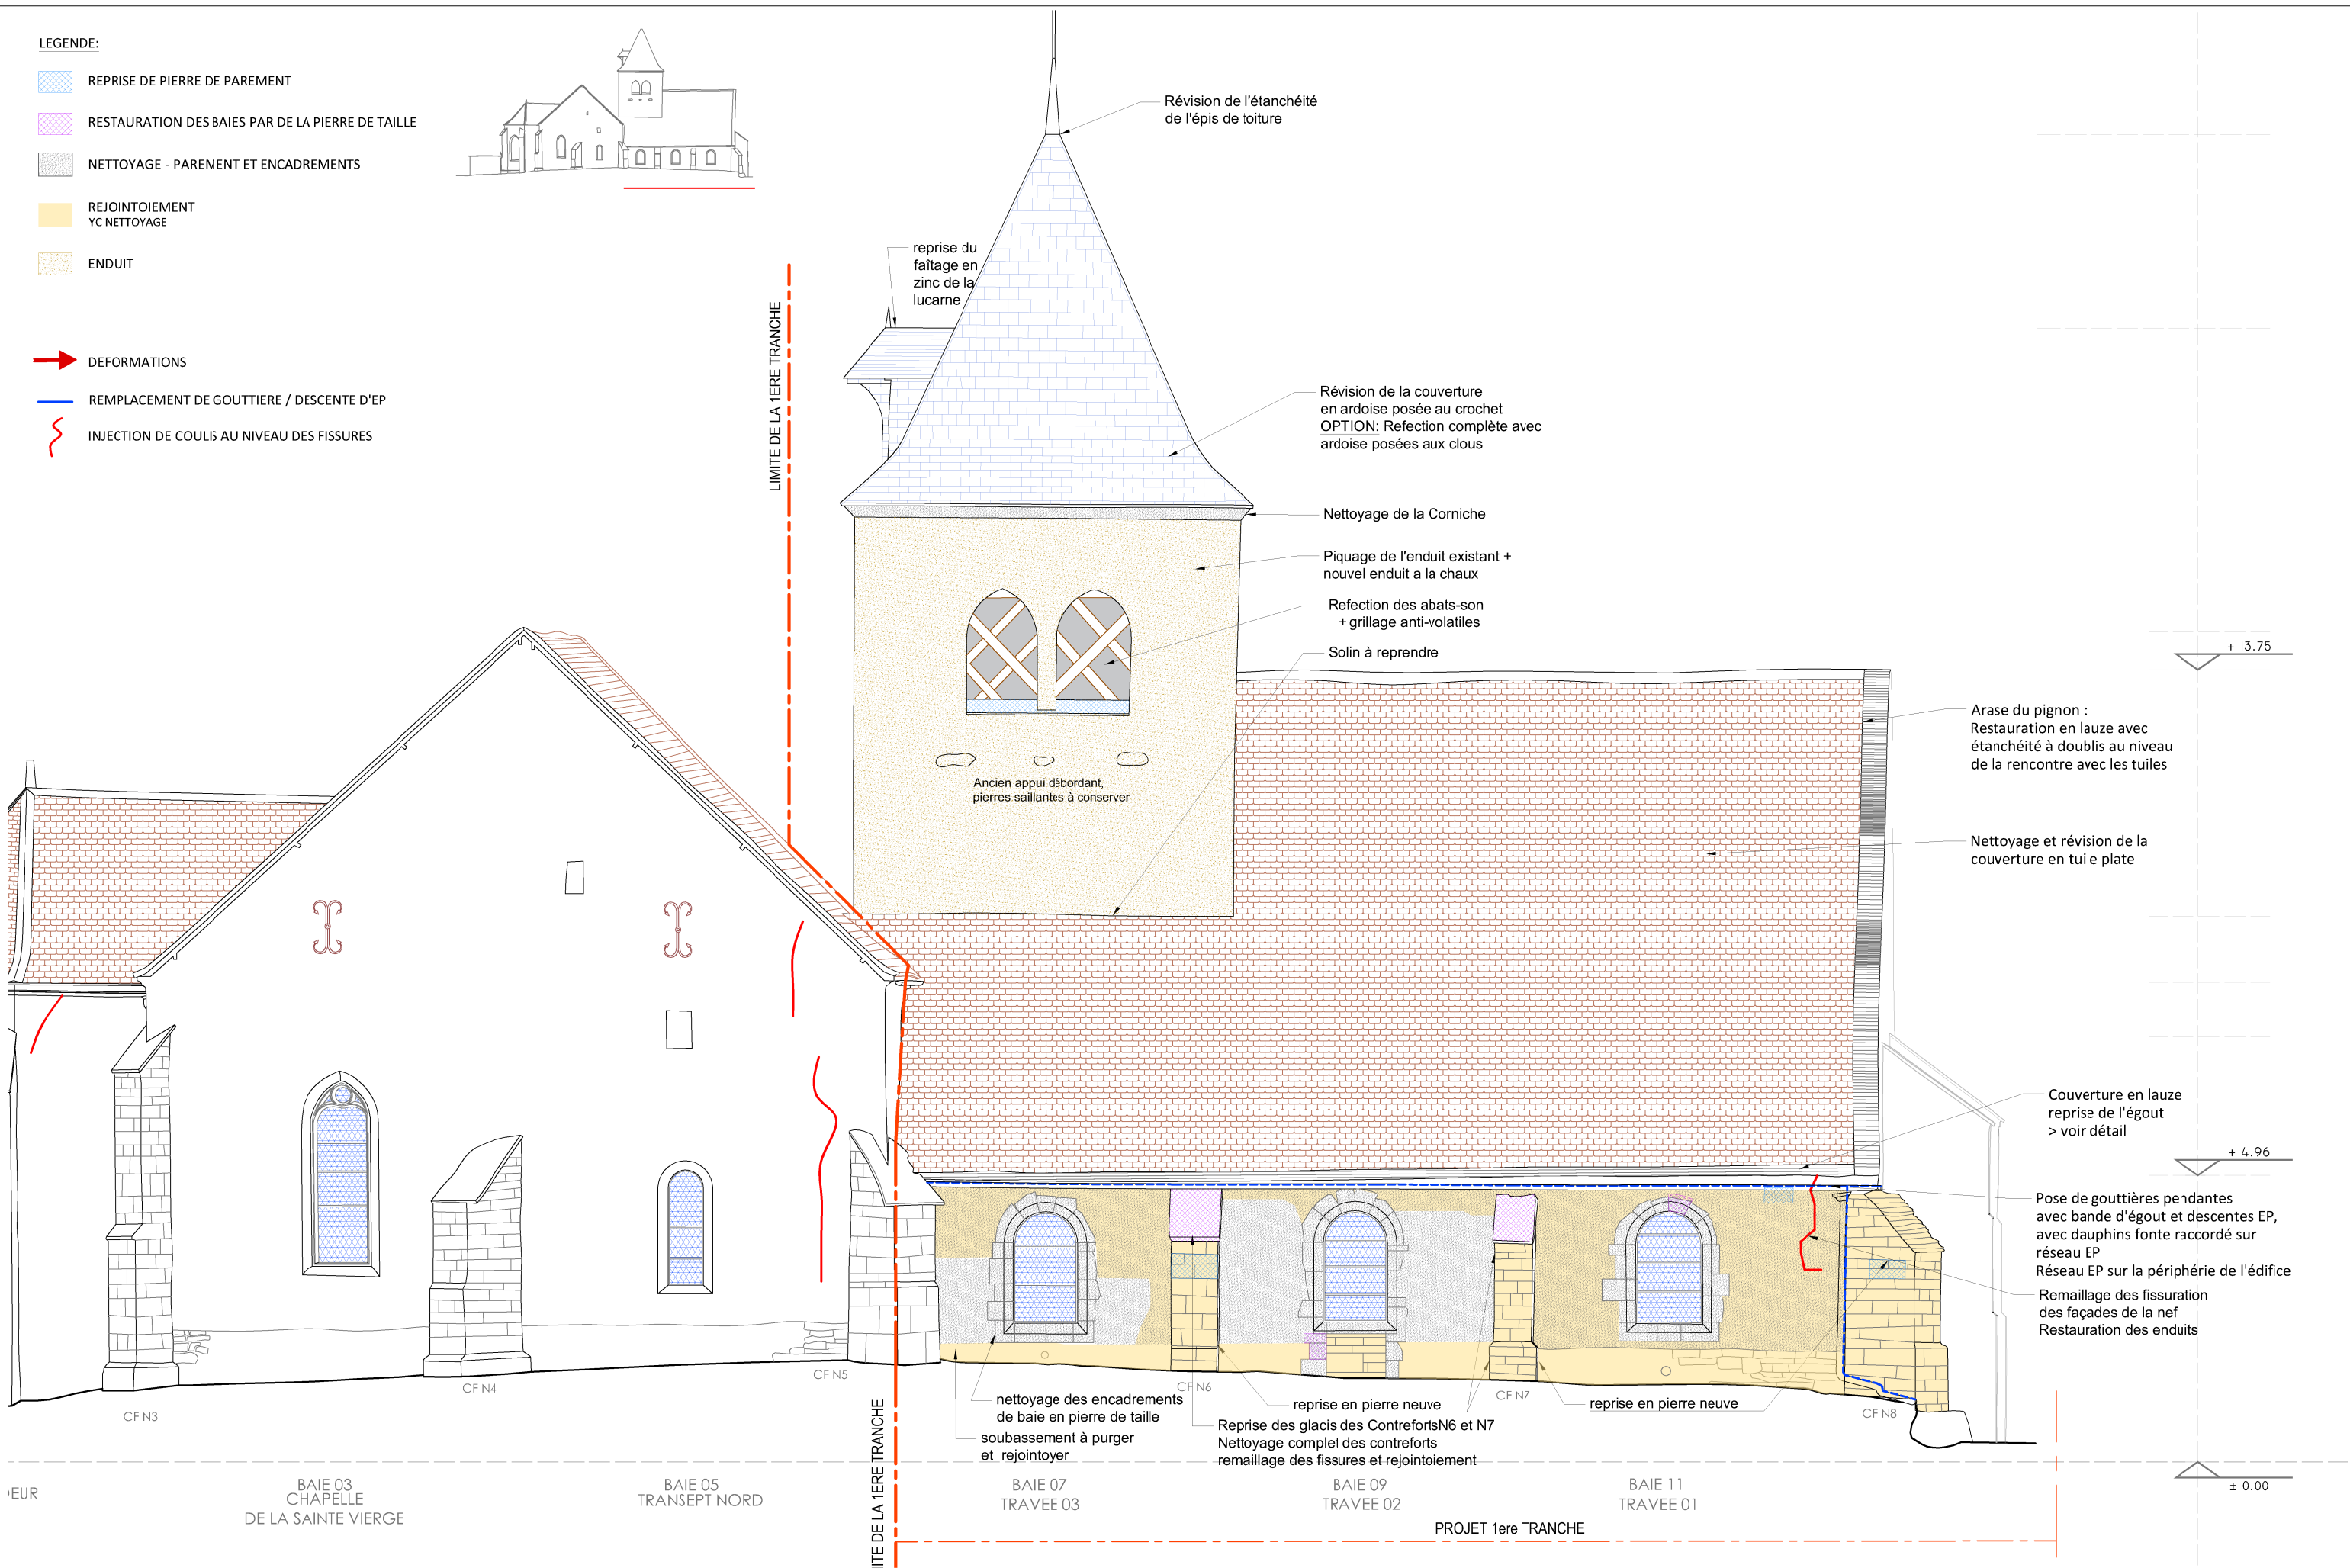

Révision de l'étanchéité de l'épis de toiture

reprise du faitage en zinc de la lucarne

Révision de la couverture en ardoise posée au crochet
OPTION: Refection complète avec ardoise posées aux clous

Nettoyage de la Corniche

Piquage de l'enduit existant + nouvel enduit a la chaux

Refection des abats-son + grillage anti-volatiles

Solin à reprendre

Ancien appui débordant, pierres saillantes à conserver

Arase du pignon :
Restauration en lauze avec étanchéité à doublis au niveau de la rencontre avec les tuiles

Nettoyage et révision de la couverture en tuile plate

Couverture en lauze reprise de l'égout > voir détail

Pose de gouttières pendantes avec bande d'égout et descentes EP, avec dauphins fonte raccordé sur réseau EP
Réseau EP sur la périphérie de l'édifice

Remaillage des fissuration des façades de la nef
Restauration des enduits

nettoyage des encadrements de baie en pierre de taille
soubassement à purger et rejointoyer

Reprise des glacis des Contreforts N6 et N7
Nettoyage complet des contreforts
remaillage des fissures et rejointoiment

reprise en pierre neuve

reprise en pierre neuve

CF N3 BAIE 03 CHAPELLE DE LA SAINTE VIERGE CF N4 BAIE 05 TRANSEPT NORD CF N5 LIMITE DE LA 1ERE TRANCHE BAIE 07 TRAVÉE 03 CF N6 Reprise des glacis des Contreforts N6 et N7 BAIE 09 TRAVÉE 02 CF N7 reprise en pierre neuve BAIE 11 TRAVÉE 01 CF N8 LIMITE DE LA 1ERE TRANCHE

PROJET 1ere TRANCHE

EUR ± 0.00